



241312050034

# 检测报告

报告编号： XA-TC-20240955

委托单位： 厦门正新橡胶工业有限公司

受检单位： 厦门正新橡胶工业有限公司

样品类别： 噪声

检测类别： 委托检测

报告日期： 2024 年 07 月 23 日



福建安格思安全环保技术有限公司

Fujian Advance Safety & Environmental Technology Co.,Ltd.



小  
世  
界

## 报告说明

1. 报告无本公司的检验检测专用章、骑缝章无效。报告任何形式的涂改、增删、盗用、转让均无效。
2. 报告无编制人、审核人和批准人签字无效。
3. 未经本公司书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 委托单位若对报告有异议, 应于收到检测报告之日起十五日内向本公司提出。逾期未提出异议的, 视为承认检测结果。
5. 对客户送样的委托检测仪对来样负责。未经本公司同意, 委托单位不得擅自使用检测报告进行不当宣传。
6. 本公司接受的委托送检, 若无特别说明, 生产单位及样品的相关信息未经本公司确认, 信息的真实性由委托单位负责。


地址: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景路268号1#楼310-315室


网址: [www.xmadvance.com](http://www.xmadvance.com)

电话: 0592-5790408

传真: 0592-5790409

邮编: 361026

编制: 

审核: 

批准: 

签发日期: 2024-07-23

# 检测报告

## 一、检测概况

委托单位	全称	厦门正新橡胶工业有限公司				
	地址	厦门市集美区西滨路 15 号				
	联系人	阳卫红	电话	13859955647	传真	/
受检单位	全称	厦门正新橡胶工业有限公司				
	地址	厦门市集美区西滨路 15 号				
	联系人	阳卫红	电话	13859955647	传真	/
项目名称	噪声检测					
测量日期	2024 年 07 月 09 日					
测量地点	厦门市集美区西滨路 15 号					
样品类别	采样点位	检测项目	采样方法	样品状态	采样人员	
噪声	厂界四周	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	现场测量	刘晓桢 卢浪彬 吴伟达	

## 二、检测方法、使用仪器及方法检出限

样品类别	检测项目	检测方法	仪器名称及管理编号	方法检出限	单位	分析人员
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014	多功能噪声仪 XA-TC-YQ-020-1 声校准器 XA-TC-YQ-021-1	35	dB (A)	刘晓桢 卢浪彬 吴伟达

### 三、检测结果

检测日期: 2024.07.09

主要声源工况: 正常生产

检测时段: 昼间

风向: 南

风速: 1.5m/s

天气: 晴

检测时段: 夜间

风向: 南

风速: 1.3m/s


天气: 多云

检测点位置	主要声源	检测时间	测量值 Leq dB (A)	检测结果 Leq dB (A)	标准限值 Leq dB (A)
厂界西侧 1# 24°34'39"N 118°0'58"E	生产噪声	10:24-10:26	62.1	62.1	65
	生产噪声	23:07-23:09	50.6	50.6	55
厂界北侧 2# 24°34'43"N 118°1'10"E	生产噪声	10:28-10:30	62.6	62.6	65
	生产噪声	23:11-23:13	46.5	46.5	55
厂界东侧 3# 24°34'37"N 118°1'25"E	生产噪声	10:33-10:35	62.3	62.3	65
	生产噪声	23:16-23:18	50.9	50.9	55
厂界南侧 4# 24°34'29"N 118°1'7"E	生产噪声	10:39-10:41	63.4	63.4	65
	生产噪声	23:21-23:23	50.9	50.9	55

备注: 1、标准限值参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 3 类;

2、根据 HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》6.1 对于只需判断噪声源排放是否达标的情况,若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值,可以不进行背景噪声的测量及修正,注明后直接评价为达标。

附录一：采样点位示意图

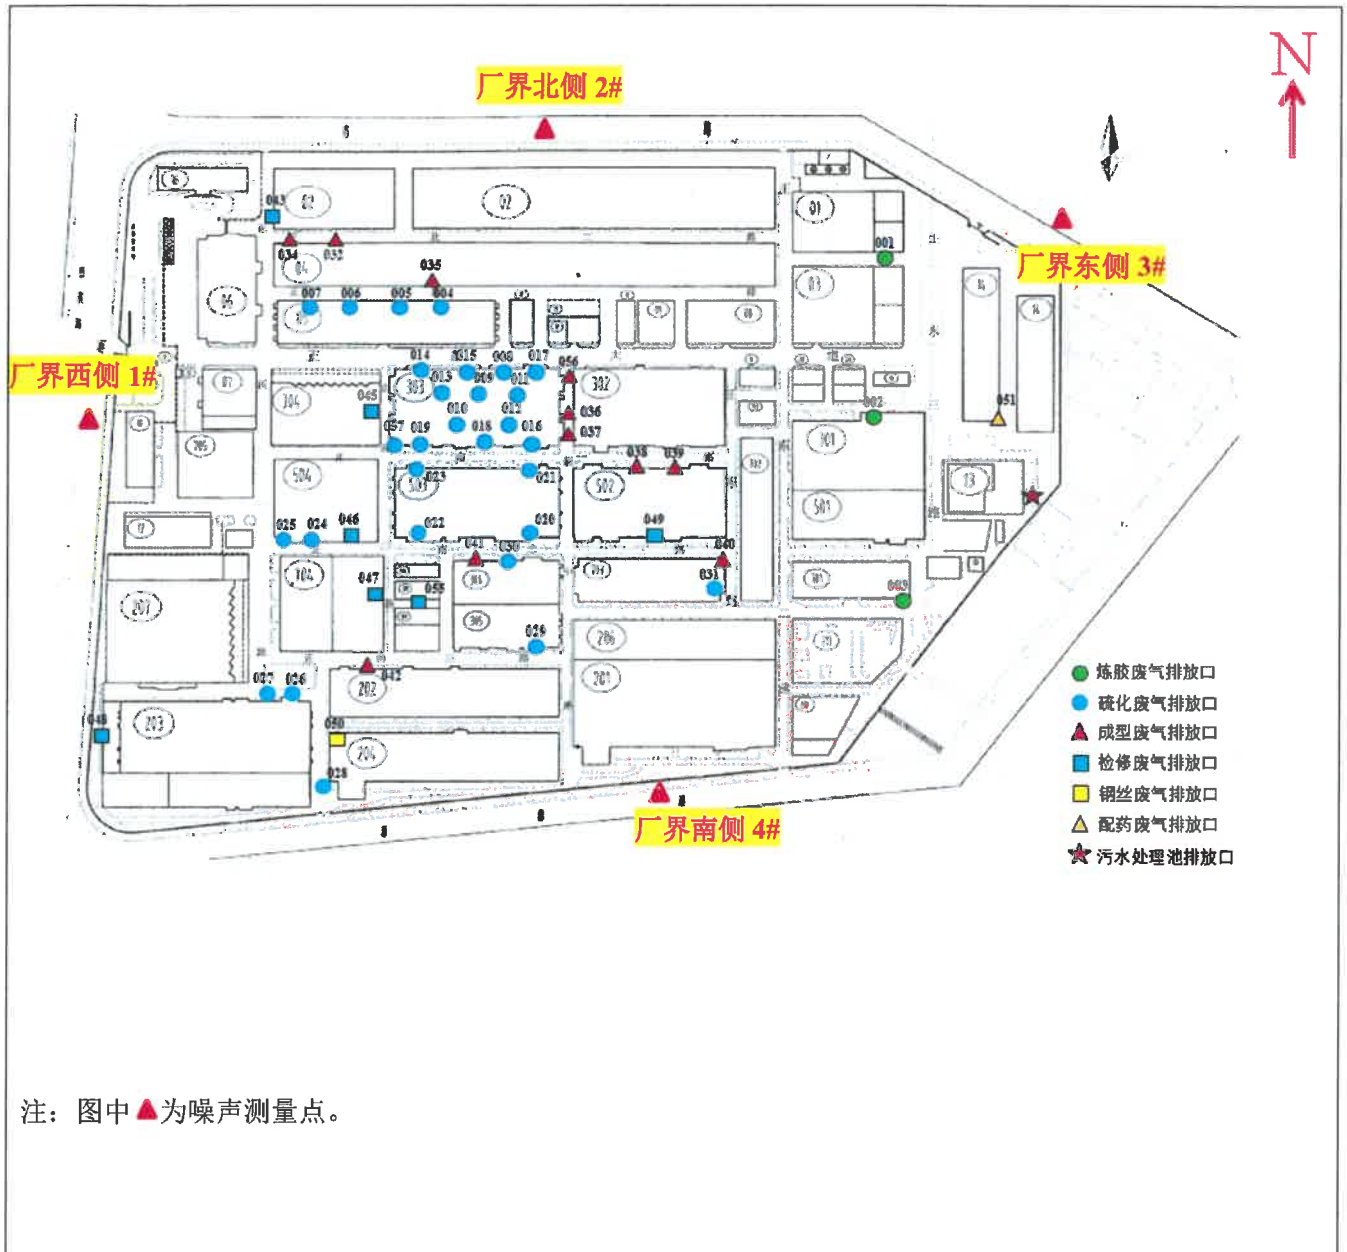

## 附录二：噪声采样信息

采样点位	采样时间	
	昼间	夜间
厂界西侧 1# 24°34'39"N 118°0'58"E	10:24-10:26	23:07-23:09
厂界北侧 2# 24°34'43"N 118°1'10"E	10:28-10:30	23:11-23:13
厂界东侧 3# 24°34'37"N 118°1'25"E	10:33-10:35	23:16-23:18
厂界南侧 4# 24°34'29"N 118°1'7"E	10:39-10:41	23:21-23:23

附录三: 现场采样照片




厂界西侧 1#



厂界北侧 2#



厂界东侧 3#

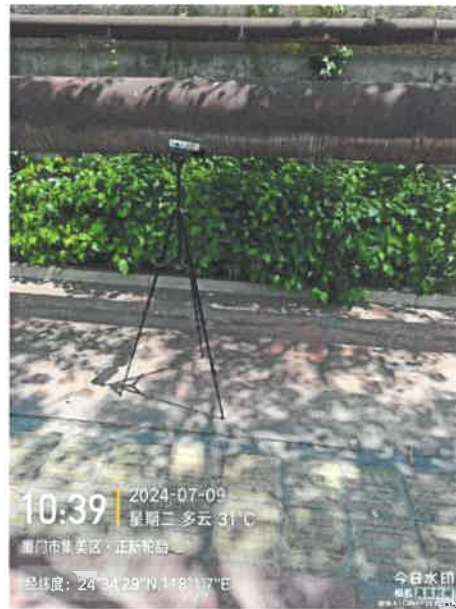

厂界南侧 4#

附录四：资质证书



\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*